

Nachweis

Luft- und Trittschalldämmung von Dächern

Prüfbericht

Nr. 18-002112-PR01

(PB 36-F01-04-de-01)



Auftraggeber	LIGNOTREND GmbH & Co. KG Landstr. 25 79809 Weilheim - Bannholz Deutschland
Produkt	Massivholz-Flachdachelement mit Aufdachdämmung und Gehbelag
Bezeichnung	LIGNO Block Q3 Akustik Z1 196
Belag	40 mm Betonplatten, $m' = 90,8 \text{ kg/m}^2$
Schüttung	30 mm Edelsplitt 5/8, $m' = 38,8 \text{ kg/m}^2$
Dachbahn	2,5 mm EPDM-Dachbahn mit unterseitiger Kaschierung
Dämmplatte	200 mm EPS Flachdach-Dämmplatten, $\rho = 18 \text{ kg/m}^3$ 196 mm BLOCK Q3 Brettsperrholz-Kastenelemente mit unterseitigem Akustik-Leistenprofil, $m' = 62,7 \text{ kg/m}^2$
Rohdecke	
Gesamtdicke	468 mm
Flächenbezogene Masse	218,7 kg/m^2

Ergebnis

Bewertetes Schalldämm-Maß R_w und Spektrum-Anpassungswerte C ; C_{tr}



$$R_w (C; C_{tr}) = 55 (-1; -7) \text{ dB}$$

Bewerteter Norm-Trittschallpegel $L_{n,w}$ und Spektrum-Anpassungswert C_I



$$L_{n,w} (C_I) = 56 (0) \text{ dB}$$

ift Rosenheim

21.05.2019


Markus Schramm, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Bauakustik

Stefan Bacher, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Bauakustik

Grundlagen

EN ISO 10140-1: 2016
EN ISO 10140-2: 2010
EN ISO 10140-3: 2010
+A1:2015
EN ISO 717-1: 2013
EN ISO 717-2: 2013

Darstellung

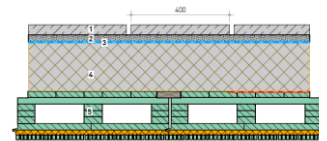

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Luft- und Trittschalldämmung eines Flachdaches.

Der Übereinstimmungsnachweis ist in Deutschland nach Bauregelliste nur in Form eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses AbP möglich. Dieser Prüfbericht kann nicht als Teilprüfung für ein AbP verwendet werden.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung der Schalldämmung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Verwendung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 11 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- 4 Verwendungshinweise
Messblätter (2 Seiten)

Luft- und Trittschalldämmung von Dächern

Prüfbericht 18-002112-PR01 (PB 36-F01-04-de-01) vom 21.05.2019

Auftraggeber Lignotrend GmbH & Co. KG, 79809 Weilheim-Bannholz (Deutschland))

1 Gegenstand

1.1 Probekörperbeschreibung

Produkt	Massivholz-Flachdachelement mit Aufdachdämmung und Gehbelag
Produktbezeichnung	LIGNO Block Q3 Akustik Z1 196
Außenabmessung (b x h)	5000 mm x 5240 mm
Lichte Abmessung (b x h)	4000 mm x 5000 mm
Flächenbezogene Masse	218,7 kg/m ²
Gesamtdicke	468 mm
Eindeckung Belag	
Material	Betonplatten
Produktbezeichnung*	Gartenplatte glatt grau Nr. 2
Format	400 mm x 400 mm
Dicke*	40 mm
Flächenbezogene Masse	90,8 kg/m ²
Montage	Mit 7 mm Fuge verlegt
Schüttung/Kiesbett	
Material	Edelsplitt 5/8
Dicke	30 mm
Flächenbezogene Masse	38,8 kg/m ²
Montage	vollflächiges ausbringen des Splitt (Körnung 5/8) und abziehen auf 30 mm Dicke
Dachbahn	
Material	Einlagige Dachabdichtung, EPDM-BV-K-PV/GV gemäß DIN 18 531 1-5 DE/E1 mit unterseitiger Kaschierung aus Polyestervlies/Glasvlies
Hersteller*	alwitra GmbH & Co. Klaus Göbel
Produktbezeichnung*	EVALASTIC V
Dicke	2,5 mm
Format*	25 m x 1,55 m (Lieferformat)
Flächenbezogene Masse*	2,1 kg/m ²
Montage	Bahnen mit 100 mm Überlappung verlegt und verschweißt
Dämmplatten	
Material	Flachdach-Dämmplatten aus EPS
Hersteller*	Karl Bacht Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
Produktbezeichnung*	EPS Dämmplatte 035 DAA dh
Format	1000 mm x 1000 mm; Deckmaß: 980 mm x 980 mm
Dicke*	200 mm
Rohdichte	18 kg/m ³
Dynamische Steifigkeit*	s' = 30 MN/m ³ [Protokoll: 31-045729 P03-SD-K04-09-de-01]
Montage	Flachdachdämmplatte mit Stufenfalz im Verband verlegt

Luft- und Trittschalldämmung von Dächern

Prüfbericht 18-002112-PR01 (PB 36-F01-04-de-01) vom 21.05.2019

Auftraggeber Lignotrend GmbH & Co. KG, 79809 Weilheim-Bannholz (Deutschland))

Rohdecke

Material	BLOCK Q3 Brettsperrholz-Kastenelemente mit unterseitigem Akustik-Leistenprofil
Hersteller*	Lignotrend Produktions GmbH
Produktbezeichnung*	LIGNO Block Q3 Akustik Z1 196
Format	5000 mm x 5240 mm
Dicke	196 mm
Flächenbezogene Masse	62,7 kg/m ²
Elemente	8 Elemente mit den Abmessungen 5000 mm x 625 mm und 2 Randelemente mit den Abmessungen 5000 mm x 120 mm
Elementaufbau	Die streifenförmigen Brettsperrholz-Kastenelemente bestehen aus 3 tragenden Stegen. Die Oberseite des Elementes ist durch eine Quer- und Längslage geschlossen. Die Stege befinden sich auf einem Brettsperrholzuntergurt. Die Untersicht ist geschlitzt mit Absorberstreifen, die in die Querlage eingelegt sind. (siehe Bild 1 und 2).
Elementstöße	Sichtlage mit Nut-Federverbindung, Elemente mit Koppelbrettern verschraubt
Achsabstand der Auflager	4800 mm

Die Beschreibung basiert auf der Überprüfung des Probekörpers im **ift** Labor Bauakustik. Artikelbezeichnungen und -nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers. Weitere Herstellerangaben sind mit *) gekennzeichnet.

1.2 Einbau in den Prüfstand

Prüfstand	Deckenprüfstand („X-Wand“): Prüfstand ohne Schallnebenwege nach EN ISO 10140-5: 2010+A1:2014;. Der Prüfstand ist in Leichtbauweise erstellt.
Einbau des Probekörpers	durch den Auftraggeber und Mitarbeiter des ift Labor Bauakustik.
Einbaulage	Einbau des Daches ohne Kontakt zu den flankierenden Wänden. Die Ablasten wurden über ein außen liegendes Stahlgerüst abgetragen.
Abdichtung zum Prüfstand	Die Randfuge zwischen Dach und flankierender Wand wurde beidseitig dauerelastisch abgedichtet.
Trocknungszeiten	nicht vorhanden

Luft- und Trittschalldämmung von Dächern

Prüfbericht 18-002112-PR01 (PB 36-F01-04-de-01) vom 21.05.2019

Auftraggeber Lignotrend GmbH & Co. KG, 79809 Weilheim-Bannholz (Deutschland))

1.3 Probekörperdarstellung

Die konstruktiven Details wurden ausschließlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale überprüft. Die Darstellungen basieren auf unveränderten Unterlagen des Auftraggebers.

Flachdach Aufbau 36

Luftschalldämmung :

$R_w = 55 \text{ dB}$


Trittschalldämmung :

$L_{n,w} = 56 \text{ dB}$

$C_{1,50-2500} = 1 \text{ dB}$

Prüfberichtsnummer:

PB 31045729 36

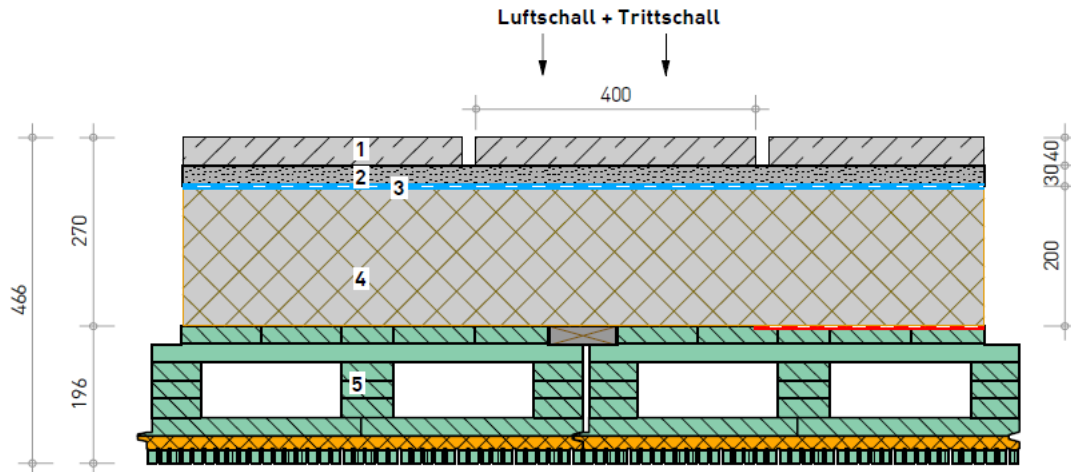

Beschriftung

1 Gehwegplatten 40mm (90kg/m²)

2 Kies 30mm

3 Dachabdichtung (alwitra)

4 PUR Dämmung 140mm

5 LIGNO Block Q3 Akustik Z1 196

Bild 1 Schnittzeichnungen des Flachdaches

Luft- und Trittschalldämmung von Dächern

Prüfbericht 18-002112-PR01 (PB 36-F01-04-de-01) vom 21.05.2019

Auftraggeber Lignotrend GmbH & Co. KG, 79809 Weilheim-Bannholz (Deutschland))

LIGNO Block Q3 Akustik Z1 196

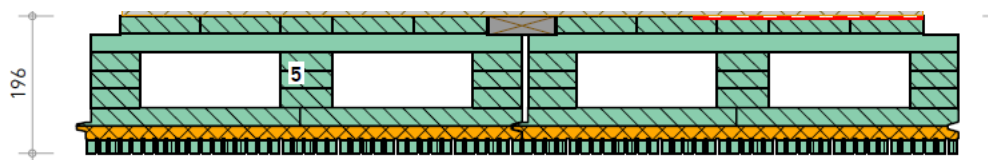


Bild 2 Schnittzeichnungen eines Dachelementes

2 Durchführung

2.1 Probennahme

Probekörperauswahl	Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber
Anzahl	1
Hersteller	Lignotrend Produktions GmbH
Herstellwerk	79809 Weilheim-Bannholz
Herstelldatum /	Juni 2018
Zeitpunkt der Probennahme	
Verantwortlicher Bearbeiter	Markus Rupprecht
Anlieferung am ift	Juni 2018 durch den Auftraggeber
ift-Registriernummer	18-002112-PK02 / 46649/12

2.2 Verfahren

Grundlagen

EN ISO 10140-1: 2016	Acoustics; Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 1: Application rules for specific products (ISO 10140-1: 2016); German version EN ISO 10140-1:2016
EN ISO 10140-2:2010	Acoustics; Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation (ISO 10140-2:2010)
EN ISO 10140-3:2010+ A1: 2015	Acoustics; Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 3: Measurement of impact sound insulation (ISO 10140-3:2010+Amd. 1: 2015)

Luft- und Trittschalldämmung von Dächern

Prüfbericht 18-002112-PR01 (PB 36-F01-04-de-01) vom 21.05.2019

Auftraggeber Lignotrend GmbH & Co. KG, 79809 Weilheim-Bannholz (Deutschland))

EN ISO 717-1: 2013	Acoustics; Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation
EN ISO 717-2: 2013	Acoustics; Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation

Entspricht den nationalen Fassungen:

DIN EN ISO 10140-1: 2016-12, DIN EN ISO 10140-2:2010-12, DIN EN ISO 10140-3:2015-11, DIN EN ISO 717-1:2013-06 und DIN EN ISO 717-2:2013-06

Die Durchführung und der Umfang der Messungen entspricht, mit Ausnahme der genannten Abweichungen den Grundsätzen des Arbeitskreises der bauaufsichtlich anerkannten Schallprüfstellen in Abstimmung mit dem NA 005-55-75- AA (UA 1 zu DIN 4109).

Randbedingungen	Entsprechen, mit Ausnahme der genannten Abweichungen, den Normforderungen.
Abweichungen	Der Strömungswiderstand des Akustikabsorbers wurde nicht bestimmt; Das Normhammerwerk stand zum Teil auf mehreren Gehwegplatten (NHW über der Trennfuge – Stößel nie direkt auf Fuge)
Prüfrauschen	Rosa Rauschen
Messfilter	Terzbandfilter
Messgrenzen	
Tiefe Frequenzen	Der Empfangsraum unterschreitet die empfohlenen Abmessungen für Prüfungen im Frequenzbereich von 50 Hz bis 80 Hz nach EN ISO 10140-4:2010 Anhang A (informativ). Es wurden zwei feste Lautsprecherpositionen verwendet.
Hintergrundgeräuschpegel	Der Hintergrundgeräuschpegel im Empfangsraum wurde bei der Messung bestimmt und der Empfangsraumpegel L_2 gemäß EN ISO 10140-4:2010 Abschnitt 4.3 rechnerisch korrigiert.
Maximalschalldämmung	Die Differenz des gemessenen Schalldämm-Maßes zur Maximalschalldämmung der Prüfanordnung war zum Teil kleiner als 15 dB. Diese Werte sind im Messblatt mit „≥“ gekennzeichnet. Eine rechnerische Korrektur wurde nicht vorgenommen.
Luftschallkorrektur	Der Luftschallpegel des Normhammerwerkes wurde während der Prüfung bestimmt und gemäß EN ISO 10140-3:2010+A1:2015 wie folgt korrigiert. $L = 10 \cdot \lg\left(10^{0,1L_i} - 10^{0,1(L_{TS}-D)}\right)$ in dB
Messung der Nachhallzeit	Arithmetische Mittelung: Jeweils 2 Messungen von 2 Lautsprecher- und 3 Mikrofonpositionen (insgesamt 12 Messungen).
Messgleichung A	$A = 0,16 \cdot \frac{V}{T} \text{ m}^2$

Luft- und Trittschalldämmung von Dächern

Prüfbericht 18-002112-PR01 (PB 36-F01-04-de-01) vom 21.05.2019

Auftraggeber Lignotrend GmbH & Co. KG, 79809 Weilheim-Bannholz (Deutschland))

Messung der Schallpegeldifferenz Mindestens 2 Lautsprecherpositionen und auf Kreisbahnen bewegte Mikrofone

$$\text{Messgleichung } R \quad R = L_1 - L_2 + 10 \cdot \lg \frac{S}{A} \text{ dB}$$

Messung des Trittschallpegels mindestens 5 Hammerwerkspositionen und auf Kreisbahnen bewegte Mikrofone

$$\text{Messgleichung } L_n \quad L_n = L_i + 10 \cdot \lg \frac{A}{A_0} \text{ dB}$$

LEGENDE

A Äquivalente Absorptionsfläche in m²
 A₀ Bezugsabsorptionsfläche (10 m²)
 T Nachhallzeiten in s
 V Volumen des Empfangsraumes in m³
 S Prüffläche des Probekörpers in m²
 L₁ Schallpegel Senderaum in dB
 L₂ Schallpegel Empfangsraum in dB
 D Schallpegeldifferenz L₁ – L₂ in dB

R Schalldämm-Maß in dB
 L_{TS} Schallpegel des Normhammerwerkes im Senderaum in dB
 L_i Schallpegel bei Betrieb des Hammerwerkes im Empfangsraum in dB
 L_n Norm-Trittschallpegel in dB

2.3 Prüfmittel

Gerät	Typ	Hersteller
Integrierende Messanlage	Typ Nortronic 840	Fa. Norsonic-Tippkemper
Mikrofon-Vorverstärker	Typ 1201	Fa. Norsonic-Tippkemper
Mikrofonkapseln	Typ 1220	Fa. Norsonic-Tippkemper
Kalibrator	Typ 1251	Fa. Norsonic-Tippkemper
Lautsprecher Dodekaeder	Eigenbau	-
Verstärker	Typ E120	Fa. FG Elektronik
Mikrofon-Schwenkanlage	Eigenbau / Typ 231-N-360	Fa. Norsonic-Tippkemper
Norm-Hammerwerk	Typ 211	Fa. Norsonic-Tippkemper

Das ift Labor Bauakustik nimmt im Abstand von 3 Jahren an Vergleichsmessungen bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig teil, zuletzt im April 2016. Der verwendete Schallpegelmessgerät, Serien-Nr. 24842, wurde am 28. Februar 2017 von der Firma Norsonic Tippkemper DKD-kalibriert.

2.4 Prüfdurchführung

Datum 20. Juni 2018
 Prüfenieur Stefan Bacher

Luft- und Trittschalldämmung von Dächern

Prüfbericht 18-002112-PR01 (PB 36-F01-04-de-01) vom 21.05.2019

Auftraggeber Lignotrend GmbH & Co. KG, 79809 Weilheim-Bannholz (Deutschland))

3 Einzelergebnisse

3.1 Luftschalldämmung

Die Werte des gemessenen Schalldämm-Maßes des untersuchten Daches sind in ein Diagramm des beigefügten Messblattes Nr. 36 in Abhängigkeit von der Frequenz eingezeichnet und in einer Tabelle wiedergegeben.

Daraus errechnen sich nach EN ISO 717-1 für den Frequenzbereich 100 Hz bis 3150 Hz das bewertete Schalldämm-Maß R_w und die Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr} zu:

$$R_w (C; C_{tr}) = 55 (-1; -7) \text{ dB}$$

Nach EN ISO 717-1 ergeben sich folgende weitere Spektrum-Anpassungswerte

$C_{50-3150} = -1 \text{ dB}$	$C_{100-5000} = 0 \text{ dB}$	$C_{50-5000} = 0 \text{ dB}$
$C_{tr,50-3150} = -7 \text{ dB}$	$C_{tr,100-5000} = -7 \text{ dB}$	$C_{tr,50-5000} = -7 \text{ dB}$

3.2 Trittschalldämmung

Die Werte des gemessenen Norm-Trittschallpegels des untersuchten Daches sind in ein Diagramm des beigefügten Messblattes Nr. 36_TS in Abhängigkeit von der Frequenz eingezeichnet und in einer Tabelle wiedergegeben.

Daraus errechnen sich nach EN ISO 717-2 für den Frequenzbereich 100 Hz bis 3150 Hz der bewertete Norm-Trittschallpegel $L_{n,w}$ und der Spektrum-Anpassungswert C_1 im Frequenzbereich 100 Hz bis 2500 Hz zu:

$$L_{n,w} (C_1) = 56 (0) \text{ dB}$$

Nach EN ISO 717-2 ergibt sich für den Frequenzbereich ab 50 Hz folgender weiterer Spektrum-Anpassungswert:

$$C_{1,50-2500} = 1 \text{ dB}$$

4 Verwendungshinweise

4.1 Anwendung für DIN 4109: 2018

Der Prüfbericht dient nicht zum Nachweis der Schalldämmung nach DIN 4109: 2018.

Luft- und Trittschalldämmung von Dächern

Prüfbericht 18-002112-PR01 (PB 36-F01-04-de-01) vom 21.05.2019

Auftraggeber Lignotrend GmbH & Co. KG, 79809 Weilheim-Bannholz (Deutschland))

4.2 Messunsicherheit, Einzulangabe in $1/_{10}$ dB**Grundlagen**

EN ISO 12999-1: 2014 Acoustics; Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics, part 1: sound insulation (ISO 12999-1: 2014)

Das auf Basis der EN ISO 717-1: 2013-06 ermittelte bewertete Schalldämm-Maß (in $1/_{10}$ dB Angabe mit Messunsicherheit) beträgt:

$$R_w = 55,5 \text{ dB} \pm 1,2 \text{ dB}$$

Der auf Basis der EN ISO 717-2: 2013-06 ermittelte bewertete Norm-Trittschallpegel (in $1/_{10}$ dB Angabe mit Messunsicherheit) beträgt:

$$L_{n,w} = 55,3 \text{ dB} \pm 1,5 \text{ dB}$$

Bei der angegebenen Messunsicherheit handelt es sich um die mittlere Standardabweichung für Prüfstandmessungen (Standardunsicherheit σ_R für die Messsituation A: Charakterisierung eines Bauteils durch Prüfstandmessungen nach EN ISO 12999-1: 2014, Tabelle 3 $\sigma_R = 1,2$ dB, bzw. Tabelle 4 $\sigma_R = 1,5$ dB).

Zur Produktdeklaration sind der ganzzahlige Wert des bewerteten Schalldämm-Maßes bzw. des bewerteten Norm-Trittschallpegels und die Spektrum-Anpassungswerte nach Kapitel 3 heranzuziehen,

$$R_w (C; C_{tr}) = 55 (-1; -7) \text{ dB}$$

$$L_{n,w} (C_1) = 56 (0) \text{ dB}$$

4.3 Bauregelliste

Der Übereinstimmungsnachweis ist in Deutschland nach Bauregelliste nur in Form eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses AbP möglich. Dieser Prüfbericht kann nicht als Teilprüfung für ein AbP verwendet werden.

Für den bauaufsichtlichen Nachweis der Schalldämmung von Dächern sind ähnliche Regelungen in der Muster VV TB (Ausgabe 2017/1 vom 31.8.2017) vorgesehen.

ift Rosenheim
Labor Bauakustik
21.05.2019

Schalldämm-Maß nach ISO 10140 - 2

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand



Auftraggeber: **LIGNOTREND GmbH & Co. KG**, 79809 Weilheim -
Bannholz (Deutschland)

Produktbezeichnung LIGNO Block Q3 Akustik Z1 196

Aufbau des Probekörpers


- 40 mm Betonplatten
- 30 mm Edelsplitt
- 2,5 mm EPDM-Dachbahn
- 200 mm EPS Flachdach-Dämmplatten
- 196 mm BLOCK Q3 Brettsperrholz-Kastenelemente mit unterseitigem Akustik-Leistenprofil

Gesamtdicke 468 mm
Flächenbez. Masse 218,7 kg/m²

Prüfdatum 20. Juni 2018
Prüffläche S = 4,0 m × 5,0 m = 20,0 m²
Prüfstand Nach EN ISO 10140-5
Prüfschall Rosa Rauschen
Volumina der Prüfräume V_S = 54 m³, V_E = 62,0 m³
Maximales Schalldämm-Maß
R_{w,max} = 83 dB (bezogen auf die Prüffläche)
Einbau durch den Auftraggeber und Mitarbeiter des ift Labor Bauakustik
Klima in den Prüfräumen 20 °C / 64 % RF / 967hPa
Trocknungszeit siehe Seite 4

f in Hz	R in dB	R' _{max} in dB
50	≥41,6	27,9
63	≥39,6	36,6
80	≥39,6	48,0
100	32,9	60,6
125	36,5	62,8
160	39,0	69,7
200	42,1	74,1
250	43,0	76,6
315	49,1	79,8
400	51,6	83,9
500	53,4	86,0
630	53,1	87,5
800	55,3	87,8
1000	61,5	89,8
1250	68,3	89,7
1600	70,6	91,1
2000	71,8	91,0
2500	72,0	88,5
3150	72,7	88,9
4000	≥76,5	90,3
5000	≥78,9	87,6

≥ Einfluss durch Flankenübertragung

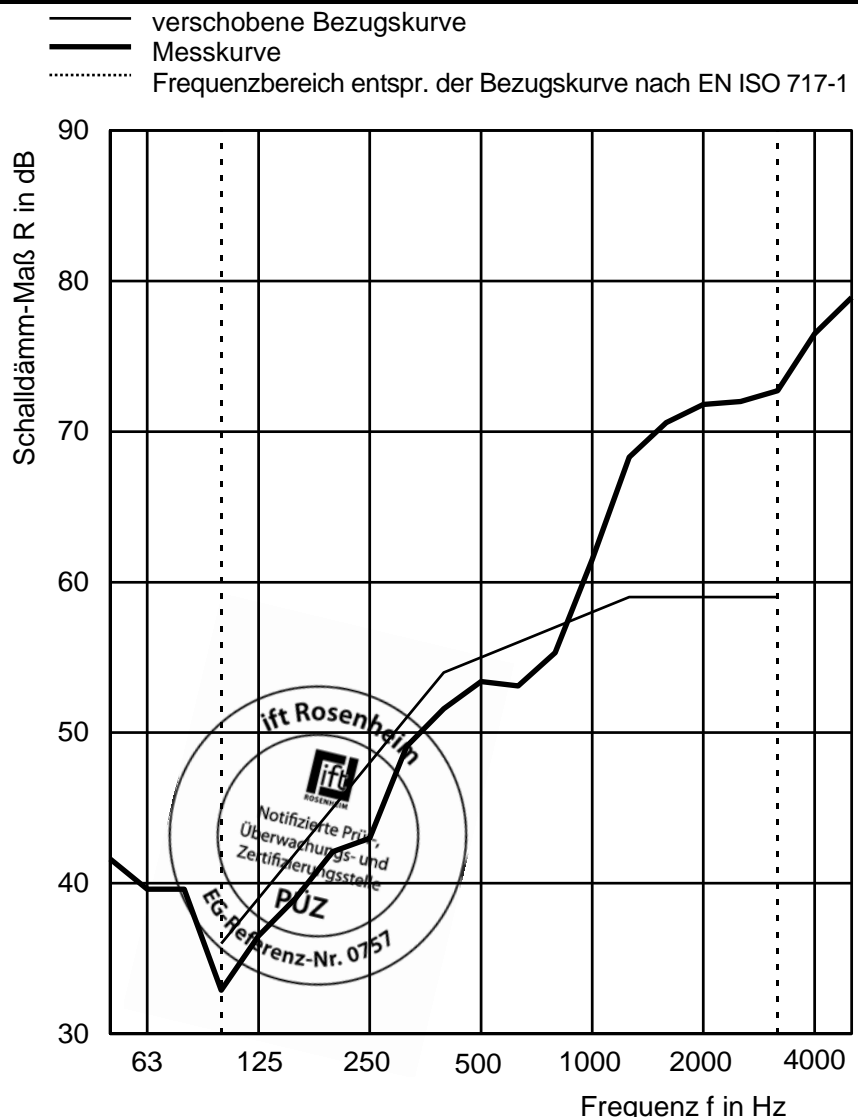

Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbändern):

R_w (C; C_{tr}) = 55 (-1; -7) dB
 C₅₀₋₃₁₅₀ = -1 dB; C₁₀₀₋₅₀₀₀ = 0 dB; C₅₀₋₅₀₀₀ = 0 dB
 C_{tr,50-3150} = -7 dB; C_{tr,100-5000} = -7 dB; C_{tr,50-5000} = -7 dB

Prüfbericht Nr.: 18-002112-PR01 (PB 36-F01-04-de-01),
Seite 10 von 11; Messblatt 36
ift Rosenheim
Labor Bauakustik
21.05.2019

S. Bacher

Dipl. Ing. (FH) Stefan Bacher
Prüfingenieur

Norm-Trittschallpegel nach ISO 10140 - 3

Messung der Trittschalldämmung von Decken in Prüfständen



Auftraggeber: **LIGNOTREND GmbH & Co. KG**, 79809 Weilheim -
Bannholz (Deutschland)

Produktbezeichnung LIGNO Block Q3 Akustik Z1 196


Aufbau des Probekörpers

- 40 mm Betonplatten
- 30 mm Edelsplitt
- 2,5 mm EPDM-Dachbahn
- 200 mm EPS Flachdach-Dämmplatten
- 196 mm BLOCK Q3 Brettsperrholz-Kastenelemente mit unterseitigem Akustik-Leistenprofil

- Prüfdatum 20. Juni 2018
- Prüffläche $S = 4,0 \text{ m} \times 5,0 \text{ m} = 20,0 \text{ m}^2$
- Prüfstand Nach EN ISO 10140-5
- Volumina der Prüfräume - $V_S = 54 \text{ m}^3$, $V_E = 62,0 \text{ m}^3$
- Einbau durch den Auftraggeber und Mitarbeiter des ift Labor Bauakustik
- Klima in den Prüfräumen $20 \text{ }^\circ\text{C} / 64 \text{ \% RF} / 967\text{hPa}$
- Trocknungszeiten siehe Seite 4

Gesamtdicke 468 mm
Flächenbez. Masse 218,7 kg/m²

f in Hz	L _n in dB
50	56,4
63	60,5
80	65,5
100	65,6
125	64,1
160	59,1
200	60,5
250	58,7
315	58,3
400	57,7
500	56,8
630	58,3
800	55,0
1000	50,7
1250	42,2
1600	40,4
2000	37,4
2500	40,2
3150	37,0
4000	31,4
5000	27,7

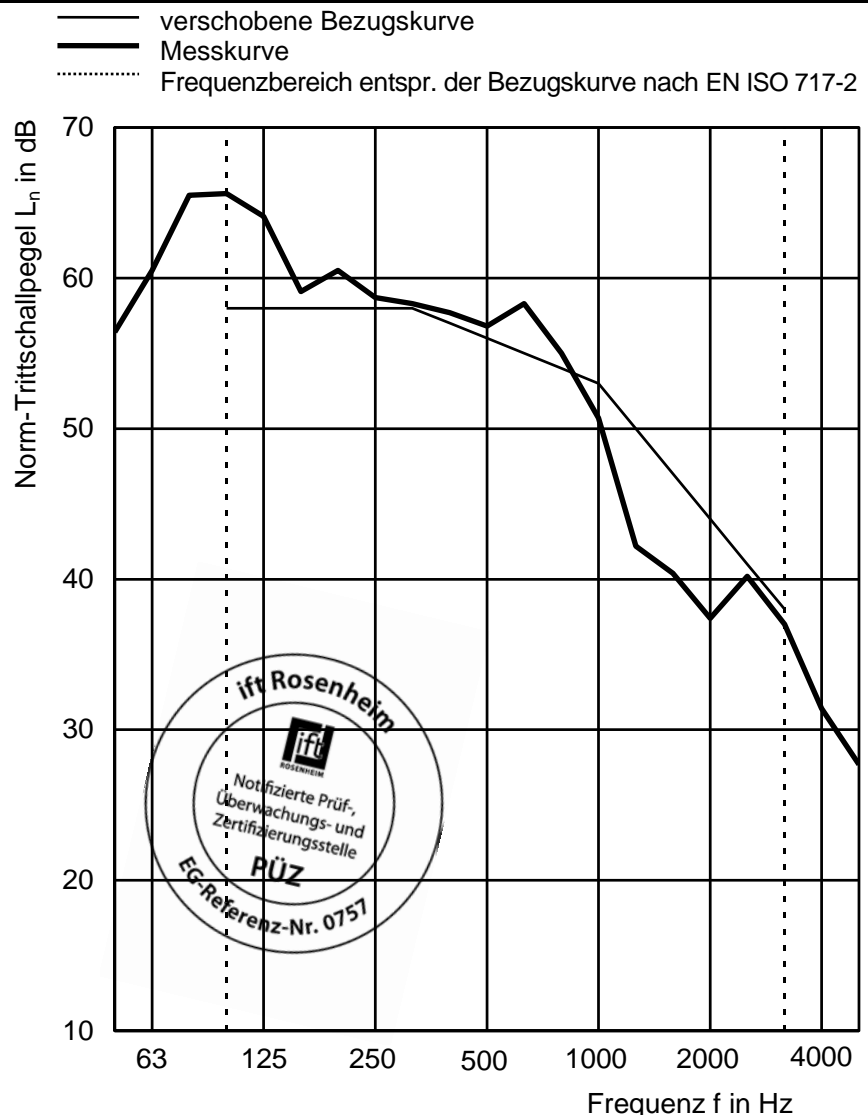

Bewertung nach EN ISO 717-2 (in Terzbändern):

L_{n,w} (C₁) = 56 (0) dB C_{1,50-2500} = 1 dB

Prüfbericht Nr.: 18-002112-PR01 (PB 36-F01-04-de-01),
Seite 11 von 11; Messblatt 36_TS

ift Rosenheim
Labor Bauakustik
21.05.2019

S. Bacher

Dipl. Ing. (FH) Stefan Bacher
Prüfingenieur